

Listwa PxC-SKA 46

Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA46 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne PTME 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę rozłączalną neutralną PTME 6.



PxC-SKA 46 jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy. Listwa jest również wyposażona w transparentną zamkniętą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.



Złączka rozłączalna PTME 6



Akcesoria do złączki PTME 6

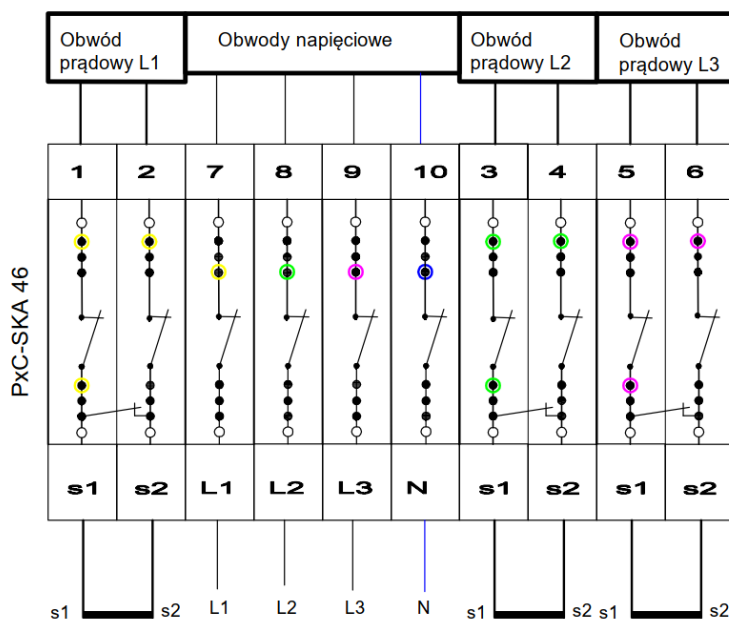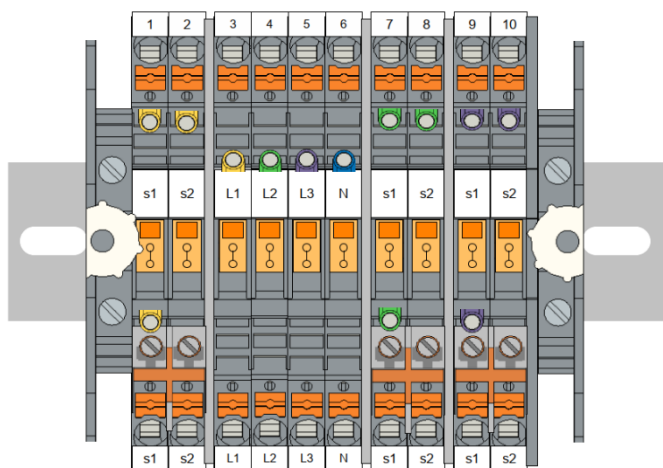

Schemat wewnętrzny listwy PxC-SKA 46

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji w torach prądowych *	500V
Napięcie znamionowe izolacji w torach napięciowych *	500V
Znamionowe napięcie udarowe *	6kV
Prąd znamionowy w torach prądowych *	30A
Zwarciov prąd 1 sek. z przewodem 6mm ²	0,5kA
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C - +105°C
Wymiary z obudową (szerokość x długość x wysokość) [mm]	181x131x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów prądowych [mm ²]	0,5-6 (10)**
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,5-6 (10)**
Klasa palności złączek i pokrywy wg UL 94	V0
Rezystancja przejścia z przewodem 6mm ² na pojedynczą złączkę prądową	1mΩ

* wg. IEC 60947-7-1

** dotyczy przewodów jednodrutowych